

ARTURO PU6211

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en Relatieve vochtigheid (R.V.)	• Minimale temperatuur in de werkruimte 10 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 75 %. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.	• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 • Positector meter
Te nemen voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.	• Beschermingsmiddelen
Vorbereiden ondergrond	• Ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of stralen. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. • Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. • Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*.	• Wolff Starvac NL • Industriezuiger • Wolff Vacuclean 2 Industriezuiger • Straalmachine • Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V • Plamuurmes 10 cm • Vlakspaan, Wolff
Mengen PU6211	• Component A oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: ca. 3 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. • Voeg vervolgens 20% zand 0,1-0,3 toe en meng nogmaals grondig tot een homogene massa is ontstaan.	• Wolff mixer, minimale toerental van 750 RPM • Wolff Roerder type WK 120 • Werkemmer 10 L rechthoekig
Aanbrengen PU6211	Aanbrengen PU6211 als schraplaag: • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten (de verpakking niet uitschrapen) en schrapend aanbrengen met een vlakspaan of een niet te flexibele wisser. • Materiaal vol-en-zat afzanden met zand 0,3-0,8	• Vlakspaan, Wolff • Rubberwisser • Telescoopsteel voor rubberwisser • Getande spaan Wolff S4 • Rakel

Doorhardingstijd
schraplaag bij 20°C
en 65% R.V.

- De Arturo PU6211 Schraplaag is beloopbaar en overlaagbaar na ca. 18 - 24 uur.
- De volgende laag binnen 24 uur aanbrengen, tenzij de schraplaag eerst wordt geruwd.
- Lage temperaturen vertragen de doorharding.

- Schuurmachine

Reinigen
gereedschap

- Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes.

- Blackbox/
reinigingsdoekjes

Gereedschap/
meetinstrumenten

- Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland bv.
- Vraag naar de brochures en mogelijkheden.

*Zie betreffende documentatie.